



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INVISIBLE OIL PRIMER & OIL

OLIO INVISIBILE PRIMER & OLIO



surface

Superficie 'Soft feel'

(sensazione di morbidezza)
Dà al legno una bella superficie "soft feel" traspirante.



appearance

Aspetto neutro

Dà al legno un aspetto moderno e appena levigato, non trattato.



eco

Etichettato per il clima interno

Assicura un buon ambiente di lavoro durante l'applicazione. Non danneggia la qualità dell'aria interna. A base d'acqua.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Invisible Oil Primer è un primer per legno a base d'acqua con un'eccellente adesione, che conferisce al legno un aspetto opaco e non trattato se combinato con WOCA Invisible Oil.

Invisible Oil è un olio per pavimenti monocomponente a base d'acqua e a basso odore, realizzato con ingredienti di altissima qualità. Questo significa una protezione estremamente resistente e dà al legno un aspetto opaco e non trattato quando

utilizzato insieme a WOCA Invisible Oil Primer. L'olio è particolarmente adatto per la lucidatura a macchina di legni leggeri, sia non trattati che appena levigati.

AREA DI APPLICAZIONE

Il sistema Invisible è stato sviluppato per l'impiego con legni leggeri, dove è richiesta un'elevata qualità di oliatura e un aspetto appena levigato e non trattato.

Informazioni Prodotto - Primer

Consumo: 8-12 m²/L

Confezione: 1 L e 2,5 L
Disponibile in Neutro

Informazioni Prodotto- Oil

Consumo: 30-40 m²/L

Confezione: 1 L e 2,5 L
Disponibile in Neutro



DIET

Product tested for VOC, bioicides, heavy metals and adhesion.



DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione

Il legno deve essere appena levigato, con grana 100-150 per la levigatura finale. Aspirare accuratamente. Lavare il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciarlo asciugare per almeno 8 ore prima di applicare il primer.

Agitare accuratamente il contenitore del primer, sia prima che durante l'uso. I contenitori con numeri di lotto diversi devono essere mescolati per evitare una mancata corrispondenza di colore. Fare lo stesso con l'olio prima dell'uso.

È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento abbiano una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e che l'umidità dell'aria sia circa il 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali.

Si prega di notare


Non esporre il pavimento all'acqua o ad altri liquidi per i primi 7 giorni, mentre l'olio si indurisce. Dopo 7 giorni, si consiglia di trattare la superficie con WOCA Invisible Oil Care per migliorare la resistenza del pavimento alle macchie e all'usura.

Manutenzione e pulizia

Per una pulizia ottimale, consigliamo WOCA Natural Soap White, che cura e mantiene la superficie.



APPLICATION

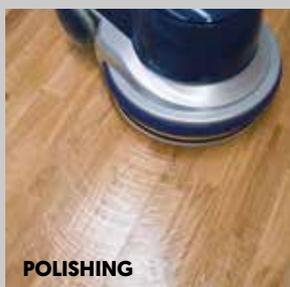

POLISHING



WIPING OFF

La superficie può essere usata con cautela il giorno seguente ed è completamente indurita dopo 7 giorni in condizioni interne normali.

ISTRUZIONI - PRIMING

- 1 Applicare il primer con un rullo a setole corte in uno strato uniforme. Lavorare in piccole aree di non più di 20 m² alla volta. Lasciare assorbire il primer per un massimo di 5 minuti.
- 2 Strofina il primer nel legno finché il pavimento non appare saturo. Usare una lucidatrice con un tampone beige o bordeaux. Cambi are regolarmente il tampone per evitare che il primer si accumuli.
- 3 Rimuovere il primer in eccesso con panni di cotone asciutti e privi di lanugine o con tamponi attaccati alla lucidatrice finché la superficie non appare più bagnata. Lasciare asciugare il pavimento per 3-4 ore.
- 4 Carteggiare la superficie asciutta con un tampone bordeaux o un tampone per levigare la vernice e aspirare accuratamente.

ISTRUZIONI - OLIATURA

- 1 Applicare Invisible Oil con un rullo a setole corte in uno strato uniforme. Lavorare in piccole aree di non più di 20 m² alla volta. Lasciare assorbire l'olio fino a 5 minuti.
- 2 Strofina l'olio nel legno finché il pavimento non appare saturo. Usare una lucidatrice con un tampone beige o bordeaux. Cambiare regolarmente il tampone per evitare che l'olio si accumuli.
- 3 Rimuovere l'olio in eccesso con panni di cotone asciutti e privi di lanugine o con tamponi attaccati alla lucidatrice finché la superficie non appare più bagnata.